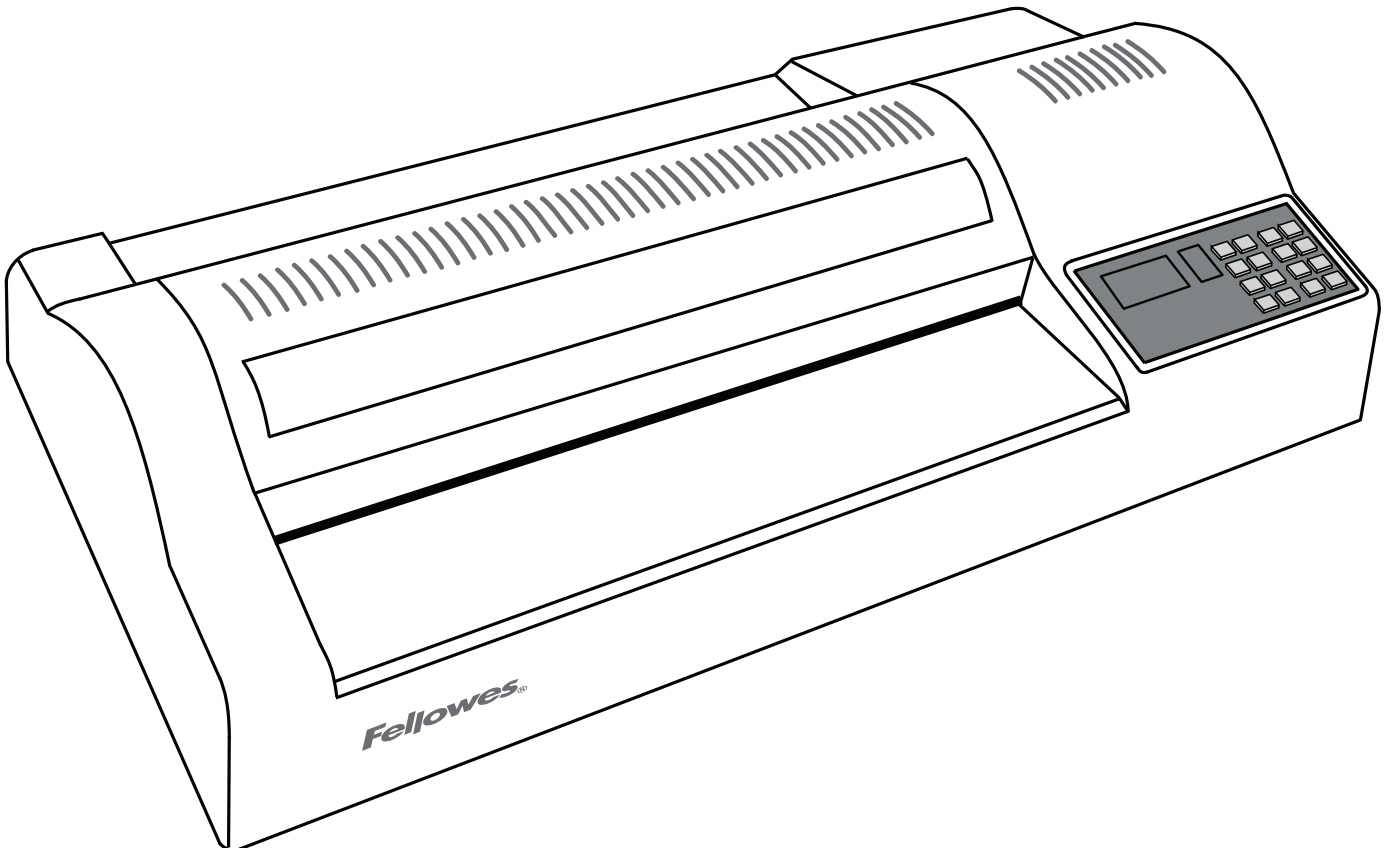


# Fellowes

Heavy Duty Laminator

## Proteus (A3)



- GB** Please read these instructions before use.
- FR** Lire ces instructions avant utilisation.
- ES** Lea estas instrucciones antes de usar la máquina.
- DE** Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
- IT** Primo dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.
- NL** Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt.
- SE** Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
- DK** Læs venligst denne vejledning for anvendelse.
- FI** Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
- NO** Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
- PL** Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- RU** Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.
- GR** Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
- TR** Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.
- CZ** Před použitím si přečtěte tyto pokyny.
- SK** Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.
- HU** Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat.
- PT** Leia estas instruções antes da utilização.
- BG** Моля, прочетете инструкциите преди употреба.
- RO** Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare.
- HR** Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja.
- SI** Pred uporabo izdelka preberite ta navodila za uporabo.
- SR** Pročitajte ova uputstva pre upotrebe.
- AR** يرجى الاطلاع على الإرشادات قبل الاستعمال.
- HB** נא לקרוא הוראות אלה לפני השימוש.  
אין להשליך: שמרו לעיונכם בעתיד.

## SPECIFICAȚII

### Performanță

Format	A3
Lățime de intrare	320 mm
Grosime folie (min)	75 de microni
Grosime folie (max)	250 de microni
Timp estimat de încălzire	3 minute
Timp de răcire	30-60 de minute
Viteza de laminare	Viteză variabilă (0-95 cm/min)
Numărul de role	6
Lumină aparat	pregătit
Funcționare inversă	Da
Butoane „soft touch” + bip	Da
Interfață led	Da
Capacități foto	Da
Fără transportator	Da
Placă externă de răcire	Da

### Date tehnice

Voltaj / Frecvență / Curent (Amp)	220-240V CA, 50/60Hz, 5A
Putere în wați	1000 wați
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	58 x 30 x 14 cm
Greutatea netă	15 kg
Capacitatea de laminare	Grosimea maximă a documentului = 2 mm (0,08") Trecere minimă = 75 de microni Folie max. = 250 de microni



## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA - A SE PĂSTRA PENTRU FOLOSIREA ULTERIOARĂ

- Conectați aparatul la o priză ușor accesibilă.
- Pentru prevenirea șocurilor electrice - nu utilizați aparatul în apropierea apei, nu turnați apă pe aparat, pe cablul de alimentare sau pe priza de alimentare din perete.

**ASIGURAȚI-VĂ** că aparatul este plasat pe o suprafață stabilă. ☒

**TESTAȚI** cu ajutorul colilor laminate uzate și configurați aparatul înainte de laminările finale.

**ÎNDEPĂRTAȚI** capsele și alte articole metalice înainte de laminare.

**PĂSTRAȚI** aparatul departe de sursele de căldură și de apă.

**ÎNCHIDEȚI** aparatul după fiecare utilizare.

**SCOATEȚI** aparatul din priză atunci când nu este folosit pentru mai mult timp.

**FOLOSIȚI** foliile concepute pentru utilizare la setările corespunzătoare.

**PĂSTRAȚI** la distanță de animalele de companie în timpul utilizării.

**ASIGURAȚI-VĂ** că foliile autoadezive sunt utilizate exclusiv cu setări la rece.

**NU** lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu suprafețe fierbinți.

**NU** lăsați cablul de alimentare să atârne de pe rafturi.

**NU** folosiți aparatul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.

**NU** încercați să deschideți sau să reparați în alt fel aparatul.

**NU** depășiți limitele de performanță ale aparatului.

**NU** permiteți copiilor să folosească aparatul în lipsa supravegherii unui adult.

**NU** lăminați obiecte ascuțite sau metalice (de ex: capse, cleme pentru hârtii).

**NU** lăminați documente sensibile la căldură (de ex.: bilete, radiografii etc.) cu setările la cald.

**NU** lăminați foliile autoadezive cu setările de laminare la cald.

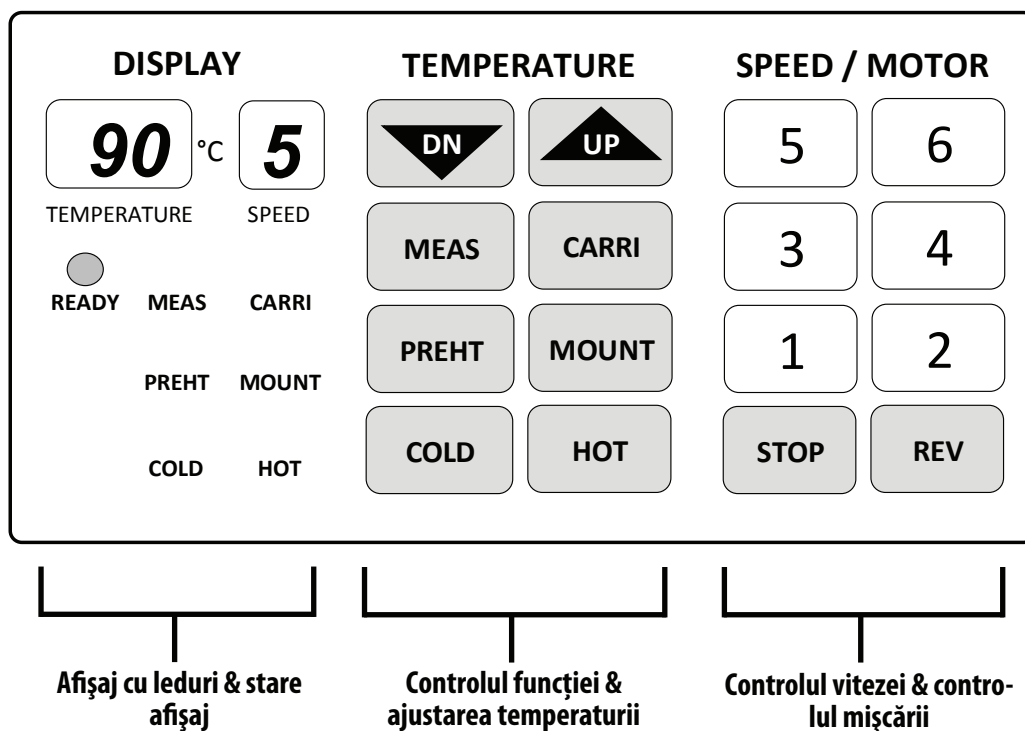
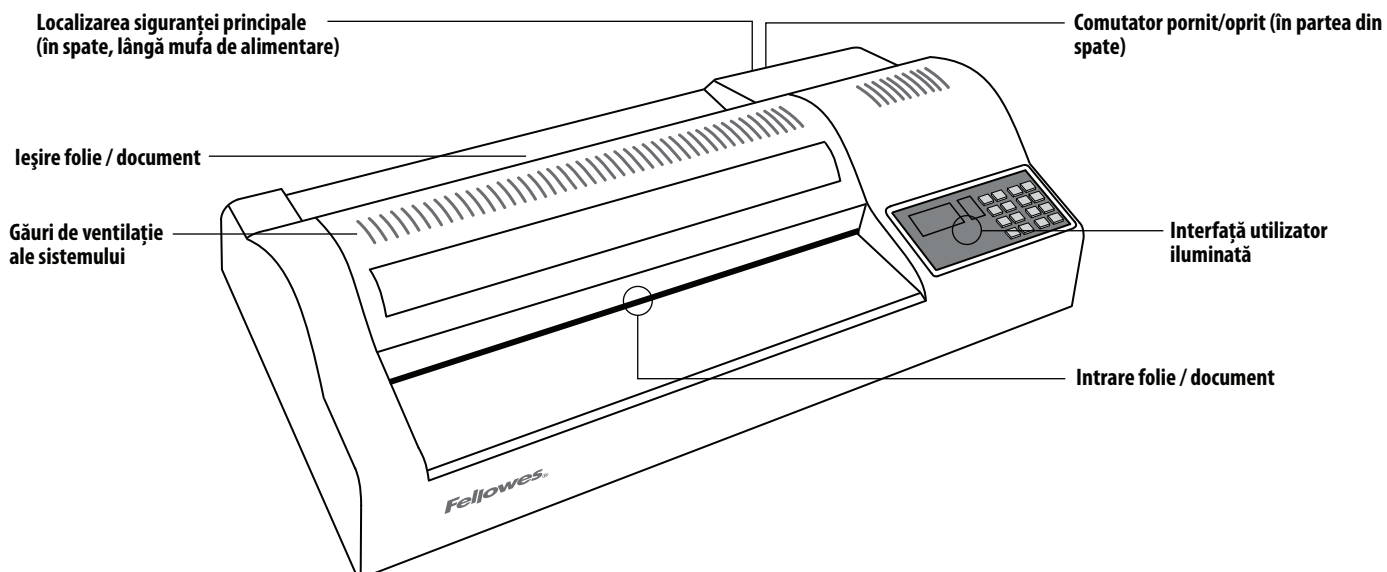
**NU** lăminați cu folii goale.

## CARACTERISTICI & SFATURI

### Auto Shut Off Modul Sleep (Somn)

Dacă este selectată temperatura, iar apoi mașina este inactivă timp de 30 minute, funcția de Oprire automată va pune mașina în modul auxiliar. Încălzirea se va întrerupe, iar mașina se va opri. Mașina va emite un bip, iar lumina verde care arată că este pregătită de funcționare va clipi. Pentru a pune în funcțiune mașina, apăsați pe orice buton sau opriți și porniți comutatorul de alimentare.

- Puneți întotdeauna obiectul într-o folie de mărime corespunzătoare.
- Testați întotdeauna laminarea cu o folie de mărime și grosime corespunzătoare înainte de procesul final.
- Dacă este necesar, tăiați materialul în exces din jurul articolului după laminare și răcire.
- Pentru cele mai bune rezultate, folosiți foliile marca Fellowes®.
- În cazul în care se lucrează cu diferite grosimi de folie (setări de temperatură), este recomandabil să începeți mai întâi cu folia cea mai subțire.
- Pregătiți folia și articolul pentru laminare. Plasați articolul în cadrul foliei, centrat și atingând marginea sigilată de dirijare. Asigurați-vă că folia nu este prea mare pentru articol.





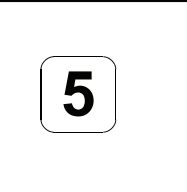
## AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Permiteți-le experților noștri să vă ajute oferindu-vă o soluție.

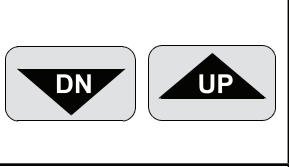
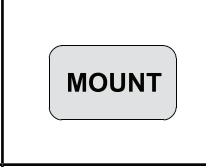
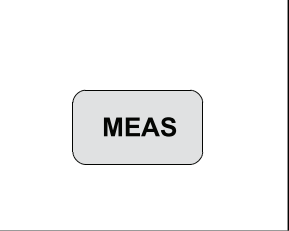
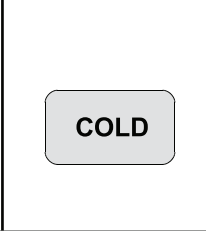



Asistență clienți... [www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Apelați întotdeauna Fellowes înainte de a contacta centrul de achiziție al aparatului. A se vedea coperta spate pentru detaliile de contact.

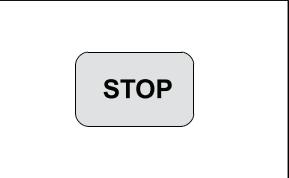
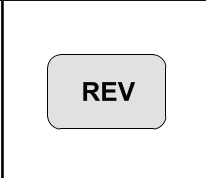
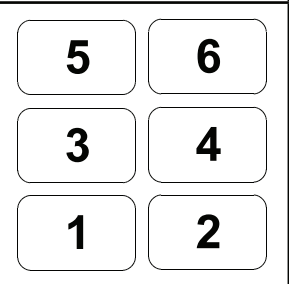
## AFIȘAJ CU LEDURI & STARE AFIȘAJ

	Indică temperatura rolei (prestabilită și reală).		Ledul „READY” se aprinde pentru a indica faptul că temperatura rolei este adecvată pentru începerea laminării.
	Indică viteza de funcționare a rolor.	MEAS CARRI PREHT MOUNT COLD HOT	Afișajele funcționale led arată funcția selectată care rulează la momentul respectiv.

## CONTROLUL FUNCȚIEI & AJUSTAREA TEMPERATURII

	Selectați comenzile „UP” (SUS) sau „DOWN” (JOS) pentru a ajusta temperatura de laminare a rolei. Ajustați manual temperatura rolei pentru a o adecva grosimii materialului de laminat.		Selectați funcția de laminare cu „MOUNT BOARD” (ÎNCĂRCARE PLACĂ). Funcție pentru laminarea plăcilor dure cu o grosime mai mare de 1 mm. Funcția selectează temperatura de 130°C și viteza „1” a motorului.
	Selectați funcția „MEASURE” pentru a măsura temperatura efectivă a rolor. Butonul poate fi apăsat oricând pentru o citire imediată pe afișajul temperaturii.		Selectați funcția pentru laminarea la rece „COLD” sau fără căldură. Laminarea la rece selectează automat temperatura și viteza „0” a motorului. Dacă temperatura rolei este de peste 60°C, viteza „2” a motorului va fi în funcțiune până ce rolele s-au răcit în siguranță. Această acțiune va preîntâmpina avariarea termică a rolor.
	Selectați funcția de laminare cu „CARRIER” (TRANSPORTATOR). Funcția de laminare a foliilor cu „CARRIER” (TRANSPORTATOR). Funcția selectează temperatura de 100°C și viteza „2” a motorului.		Selectați funcția pentru „PRE-ÎNCĂLZIRE”. Pre-încălzirea poate fi selectată ca funcție „Stand-By” (în așteptare), ideală pentru perioade îndelungate de utilizare. Funcția acționează la 80°C și la viteza „2” a motorului, până ce se selectează o altă funcție.
	Selectați funcția pentru laminare la cald „HOT”. Laminarea la cald pentru filme fierbinți normale. Pentru o folie de 75 de micrometri, aparatul va selecta temperatura de 90°C și viteza „5” a motorului. Aceasta este ideală pentru hârtie de copiator de 75 g și pentru o folie de 80 de micrometri. Pentru folii mai groase, selectați viteza corespunzătoare a motorului, urmată de reglarea temperaturii. Reglarea temperaturii folosindu-se butoanele „UP” (SUS) și „DN” (JOS) pentru a se adecva grosimii hârtiei, după cum va fi necesar. EX: 250 de micrometri = viteza 2 a motorului 200 de micrometri = viteza 3 a motorului 175 de micrometri = viteza 3 a motorului 150 de micrometri = viteza 3 a motorului 125 de micrometri = viteza 5 a motorului 100 de micrometri = viteza 5 a motorului 75 de micrometri = viteza 5 a motorului		

## CONTROLUL VITEZEI & CONTROLUL MIȘCĂRII

	Funcția „STOP”. Apăsați și țineți apăsat pentru a opri funcționarea rolor. A nu se folosi o perioadă îndelungată de timp, mai ales atunci când temperatura rolei depășește 90°C.		Funcția „Reverse” („Invers”). Apăsați și țineți apăsat pentru ca rolele să ruleze în sensul invers. Aceasta va ajuta la eliminarea foliilor introduse greșit.
	Selectați viteza motorului adecvată grosimii foliei alese. Apoi ajustați temperatura adecvată grosimii hârtiei, dacă este necesar. EX: viteza 1 a motorului = încărcare placă viteza 2 a motorului = 250 de micrometri & transportatoare viteza 3 a motorului = 200, 175, 150 de micrometri viteza 5 a motorului = 125, 100, 75 de micrometri		

## ÎNAINTE DE LAMINARE

1. Asigurați-vă că aparatul este plasat pe o suprafață stabilă.
2. Verificați să existe suficient spațiu liber (min. 50 cm) în spatele aparatului pentru a permite articolelor să treacă neobstrucționate.
3. Selectați cablul de alimentare corect pentru sursa de alimentare adecvată. Atașați cablul la aparat (mufa este în partea posterioară a aparatului).
4. Conectați aparatul la o priză de perete ușor accesibilă. Porniți alimentarea cu energie.
5. Asigurați-vă că „Placa de răcire” este fixată corect, cu imaginea „Partea superioară” vizibilă.

## PAȘII PENTRU LAMINAREA LA RECE

Laminarea la rece este configurarea funcțională predefinită atunci când alimentarea cu energie este pornită. Laminarea la rece poate funcționa numai atunci când rolele sunt utilizate la o temperatură mai mică de 30°C. Apăsăți butonul „MEAS” pentru a măsura temperatura rolei.

1. Porniți alimentarea (situată în partea din spate a aparatului).
2. Selectați funcția „COLD” (RECE). Așteptați ca temperatura rolei să coboare sub 30°C.
3. Atunci când indicatorul luminos „COLD” & „READY” se aprinde, selectați viteza 2 sau 3 și laminați foliile reci.

## PAȘII PENTRU LAMINAREA LA CALD

1. Porniți alimentarea (situată în partea din spate a aparatului). Laminarea la rece este configurarea funcțională predefinită atunci când alimentarea cu energie este pornită.
2. Selectați funcția „HOT” (FIERBINTE). Temperatura va selecta automat 90°C. Rolele vor începe să se învârtăască atunci când temperatura depășește 60°C.
3. Atunci când indicatorul luminos „READY” (PREGĂTIT) se aprinde, aparatul este pregătit să înceapă laminarea.
4. Selectați viteza motorului cea mai adecvată grosimii foliei (a se vedea imaginea cu aparatul) EX: folie de 80 de microni = viteza 5 a motorului / 90°C. Aparatul va selecta automat temperatura optimă de laminare. Temperaturile de laminare pot fi de asemenea ajustate manual, conform cerințelor.

## PAȘII PENTRU OPRIREA APARATULUI

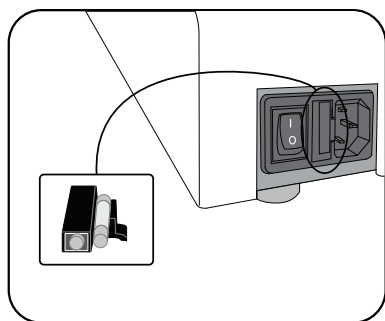
Pentru a proteja rolele, nu opriți aparatul dacă este fierbinte.

1. Selectați funcția „COLD” (RECE). Aparatul va configura temperatura la 0°C și viteza motorului la „2”. Atunci când temperatura rolei s-a răcit și a ajuns sub 60°C, rolele se vor opri automat.
2. Opriți alimentarea cu energie folosind comutatorul din partea posterioară a aparatului.
3. Decuplați cablul de alimentare.

## DEPOZITARE ȘI &CURĂȚARE

Scoateți aparatul din priză. Lăsați-l să se răcească. Partea exterioară a aparatului poate fi curățată cu ajutorul unei cârpe umede. Nu folosiți solvenți sau materiale inflamabile pentru a lustrui aparatul. Colile de curățare pot fi folosite împreună cu aparatul. Atunci când aparatul este încălzit - treceți colile prin aparat pentru a curăța orice reziduuri rămase pe role. Pentru performanțe optime, se recomandă utilizarea regulată a colilor de curățare împreună cu aparatul. (Codul de comandă al colilor de curățare - 5320604).

## ÎNLOCUIREA SIGURANȚEI

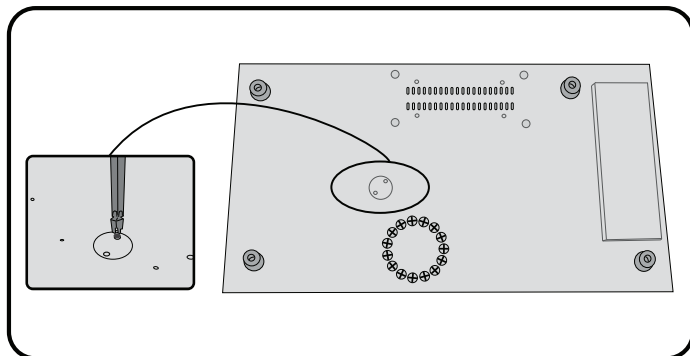


Acest aparat este prevăzut cu o siguranță, situată între comutatorul principal și priză de perete, în partea posterioară a aparatului. Pentru a înlocui siguranța:

- Cod de comandă Fellowes #207786.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Deschideți suportul siguranței cu o șurubelniță.
- Introduceți o nouă siguranță în suport și re poziționați suportul în aparat.

Notă: utilizați întotdeauna siguranța recomandată (cod de comandă Fellowes 207786, 5 A) și NU o înlocuiți cu o siguranță cu valoare nominală diferită. Siguranța poate fi comandată apelând serviciul de asistență clienți Fellowes.

## RECONFIGURAREA TERMICĂ

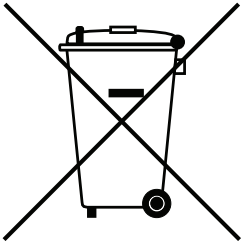


Aparatul este dotat cu un comutator de reconfigurare termică. Comutatorul se va activa atunci când aparatul se încălzește prea mult. Această situație nu ar trebui să se producă pe durata utilizării normale. Pentru a reconfigura comutatorul:

- Lăsați aparatul să se răcească timp de 30-60 de minute.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare.
- Sprijiniți în condiții de siguranță aparatul - pentru a avea acces la partea de dedesubtul acestuia.
- Folosind o șurubelniță Phillips, deschideți capacul protector.
- Utilizați un creion, pe care îl introduceți prin gaură și apăsați comutatorul de metal până ce se închide cu zgomot.
- Reamplasați capacul protector și șuruburile.
- Alimentați aparatul.

## DEPANARE

Problemă	Possible cause	Solution
Nu se alimentează	Aparatul nu este pornit	Porniți aparatul din partea posterioară de lângă mufa de alimentare și de la priza de perete
	Defectare a siguranței principale	Înlocuiți siguranța
	Cablul de alimentare nu se potrivește corect	Verificați cablul de alimentare, în mufa de pe unitate
Indicatorul luminos care arată că aparatul este gata de funcționare nu se aprinde după o perioadă lungă de timp	Aparatul nu se încălzește	Contactați centrul de service
Folia nu îmbracă complet produsul	Este posibil ca obiectul să fie prea gros pentru a putea fi laminat	Treceți din nou obiectul prin mașină
	Temperatura poate fi incorect configurată	Verificați dacă grosimea foliei a fost selectată corect și treceți din nou obiectul prin mașină
Folia prezintă denivelări sau bule de aer	Temperatura poate fi incorect configurată	Verificați dacă grosimea foliei a fost selectată corect și treceți din nou obiectul prin mașină
Folia a rămas în interiorul aparatului	Folia este blocată	Selectați butonul de marșarier și trageți manual produsul afară
Blocare	Folia a fost introdusă cu „capătul deschis” înainte	
	Folia nu a fost centrată în momentul introducerii	
	Folia nu era dreaptă în momentul introducerii	
	S-a folosit o folie goală	
Folia este avariată după laminare	Rolele sunt avariate sau există adeziv pe role	Treceți o folie de curățare prin mașină pentru a testa și curăța rolele
Produsul laminat este îndoit sau ars	Prea fierbinte	Reduceți temperatura sau majorați viteza
Laminare moale sau de calitate slabă	Prea rece	Majorați temperatura sau reduceți viteza
Rolele nu funcționează	Rolele sunt prea reci (< 60°C)	Așteptați să se încălzească rolele
	Este posibil ca butonul „STOP” să fie apăsat	Apăsați butonul „MOTOR” sau „SPEED” (Viteză)
Temperatură de laminare instabilă	Peria electrică a rolei poate fi avariată	Contactați centrul de service
Nu se poate selecta niciun mod	Eroare la placa de circuit	
Rolele nu funcționează, însă motorul funcționează	Bolțurile de circuit sunt slab fixate pe roata de transmisie	
Zgomot excesiv	Roata de transmisie este uzată sau avariată	
Linii neclare repetate pe produsul laminat	Rolele sunt avariate	
Laminatorul nu se resetează	Prea fierbinte	Lăsați laminatorul să se răcească



**GR** Αυτό το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Όταν θα έλθει ο καιρός να απορρίψετε το προϊόν αυτό, διασφαλίστε ότι θα το κάνετε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία που σχετίζεται με την οδηγία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Οδηγία WEEE, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**TR** Bu ürün, Elektrikli ve Elektronik Ekipman olarak sınıflandırılmaktadır. Bu ürünü atma zamanınız geldiğinde, lütfen ürünü Avrupa Birliği'nin Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) Direktifi'ne ve bu direktifle ilgili yerel düzenlemelere uygun şekilde atın. WEEE Direktifi ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE) adresini ziyaret edin.

**CZ** Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. V případě, že budete chtít zařízení zlikvidovat, laskavě postupujte podle Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)  
Další informace o směrnici OEEZ naleznete na [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**SK** Tento výrobek je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak je zariadenie potrebné zlikvidovať, zaistite, aby sa tak stalo v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vzťahujúcimi sa na túto smernicu. Podrobnejšie informácie o smernici WEEE nájdete na adrese [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**HU** A termék elektromos és elektronikus berendezésként került besorolásra. Amennyiben eljön az az idő, hogy a terméket ki kell dobni, akkor azt az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó európai WEEE irányelv, valamint az irányelvre vonatkozó helyi törvények betartásával kell megtenni. A WEEE irányelvről további információkat az alábbi honlapon talál: [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**PT** Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva. Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**BG** Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване. Когато дойде време да изхвърлите продукта, моля, уверете се, че извършвате това в съответствие с Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO) и в съгласие с местното законодателство, свързано с тази директива.

За повече информация за Директивата OEEO, моля, посетете [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**RO** Acest produs este clasificat drept un echipament electric și electronic. În momentul în care trebuie să îl eliminați, vă rugăm să vă asigurați că procedați la eliminarea acestuia în conformitate cu Directiva europeană privind eliminarea echipamentului electric și electronic uzat (WEEE) și în conformitate cu legislația locală referitoare la această directivă. Pentru mai multe informații cu privire la Directiva WEEE, vă rugăm să vizitați [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**HR** Ovaj je uređaj klasificiran kao električna i elektronička oprema. Kad odlučite odstraniti ovaj uređaj, pobrinite se da to učinite u skladu s Europskom direktivom o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment) te odgovarajuće mjesnim zakonima u vezi s ovom direktivom.

Više informacija o WEEE direktivi možete pronaći na web stranici: [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**SI** Ta izdelek se šteje kot električna in elektronska oprema. Ko boste želeli zavreči izdelek, vas prosimo, da to storite v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) in predpisi, ki veljajo v vaši državi. Za več informacij o Direktivi WEEE obiščite [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**SR** Ovaj proizvod je klasifikovan kao električna i elektronska oprema. Ako u bilo kom trenutku odlažete ovaj proizvod u otpad, molimo da to učinite u skladu sa evropskom Direktivom o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE) i u skladu sa lokalnim zakonima u vezi sa ovom Direktivom.

Da biste dobili više informacija o Direktivi WEEE molimo da posetite [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE).

**AR** تم تصنيف هذا المنتج بوصفه جهازًا كهربائيًا وإلكترونيًا. إذا حان وقت التخلص من هذا المنتج، يرجى التأكد من القيام بذلك وفقًا للتوجيه الخاص بالتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) ومع الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة به.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول توجيه WEEE، يرجى زيارة موقع [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)

**HB** Mוצר זה מסווג כציוד חשמלי ואלקטרוני. במידה ויגיע המועד להשליך מוצר זה, אנא הקפידו לעשות זאת בהתאם להנחיות בנושא השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני. (WEEE) (Waste Electrical And Electronic Equipment (WEEE) Directive) ותוך ציות לחוקים המקומיים הקשורים בהנחיה זו.

לקבלת מידע נוסף לגבי הנחיות WEEE, נא לבקר בכתובת [www.fellowes.com/WEEE](http://www.fellowes.com/WEEE)



## CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

[www.fellowes.com](http://www.fellowes.com)

Europe Freephone: 00800-1810-1810  
Benelux: +31-(0)-13-458-0580  
Deutschland: +49 (0)511 545489-0  
France: +33 (0) 1 78 64 91 00  
Italia: +39-071-730041  
Polska: +48 (22) 205-21-10  
España/Portugal: +34-91-748-05-01  
United Kingdom: +44 (0) 1302 836836

## Declaration of Conformity

### Fellowes Ltd.

Yorkshire Way, West Moor Park, Doncaster, South Yorkshire, DN3 3FB, England declares that the product Proteus A3 conforms with the requirements of the Restriction of Hazardous Substances Directive (2011/65/EU), the Low Voltage Directive (2014/35/EU), the Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), the WEEE directive (2012/19/EU), and below harmonized European EN Standards:

Safety: EN60950-1: 2006/A2:2013

EMC Standard: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  
EN55014-2:1997+A1:2001+ A2:2008  
EN61000-3-2:2014  
EN61000-3-3:2013

Year Affixed: 16

Itasca, Illinois, USA  
July 1, 2016

John Fellowes